
PB 320, 00101 Helsingfors, FINLAND, +358 (0)20 618 500, Fax +358 (0)20 618 6294 www.trafi.fi

Åtgärd enligt luftvärdighetsdirektiv utgör förutsättning för luftfartygets fortsatta luftvärdighet. Åtgärd enligt direktivet får vidtagas och kvitteras, ifall ej annat nämns, av den, som enligt luftfartsbestämmelse AIR M5-3, AIR M5-10, OPS M2-10, JAR-OPS 1 eller JAR-OPS 3 äger behörighet att utföra periodiskt underhåll på ifrågavarande luftfartyg eller materiel. Genomförd åtgärd skall införas i luftfartygets tekniska bokföring. Luftvärdighetsdirektivet har utfärdats på basen av luftfartslagen (1194/2009) 22§

BRP-Powertrain GmbH & Co. Inloppskanalernas utjämningsrör

Gäller: Alla motorer Rotax 912 UL/ULS.

I kraftträdande: 17.12.2011

Referens: Erfarenheter erhållna i Finland

Giltighetstid: Detta direktiv gäller tills vidare.

Åtgärderna påtalade av luftvärdighetsdirektivet:

A. Utför följande kontroller vid följande tillsyn.

1. Kontrollera visuellt utjämningsröret av aluminium (detalj 20 i figuren i sida 7-2 i motorns reservdelskatalog) mellan motorns inloppskanaler. Om du påträffar skavningar i utjämningsröret, byt ut det före nästa flygning.
2. Kontrollera bränsleslangens dragning vid utjämningsröret. Om det är möjligt för den att skava utjämningsröret, bind den på så sätt att den hålls avskild från röret.

B. Upprepa kontrollen i punkt A.1 vid varje tillsyn.

Genomförd åtgärd samt numret på detta luftvärdighetsdirektiv skall införas i luftfartygets tekniska bokföring.